



NISSENS NUMMER **89249**

PRODUCENT VOLVO
MODEL SERIE 850
MODEL ALLE MODELLEN
BOUWJAAR 1993-1999

PRODUCT ONDERWERP COMPRESSORKOPPELING
PROBLEMEN

De meeste Volvo 850 modellen krijgen na verloop van tijd problemen met de compressorkoppeling. De riemschijf en de koppelingsplaat slijten op elkaar in waardoor de afstand tussen deze twee te ruim wordt (deze afstand moet tussen de 0,3 en 0,6mm zijn). Hierdoor is de magneetspoel niet meer in staat de koppelingsplaat aan te trekken.

Wanneer de compressorkoppeling koud is zult U geen problemen ondervinden. Als deze eenmaal warm wordt (na ongeveer 2-5 minuten) zal de koppelingsplaat niet meer aangetrokken worden door de te grote ruimte tussen riemschijf en koppelingsplaat.

Compressorkoppeling:



Koppelingsplaat:

Riemschijf:

Magneetspoel:

